

מספר לקוח: [REDACTED]  
תאריך: 10.06.2020

לכבוד:

[REDACTED]

[REDACTED]

## **הندון: חוות דעת וממצאים ביקורת ליקויי בנייה**

### **דירה חדשה מקבלן – לפני מסירה**

אני החרח"מ נתבקשתי ע"י [REDACTED] לתת את חוות הדעת המczuווית לעניין  
ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתוותו: [REDACTED]

הביקורת נערכ נערך בתאריך 10.06.2020 והתלווה לביקורת [REDACTED]

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המczuוויות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת העוררות האחרות לפיה עניין. אני מותן חוות דעת זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלענין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדי עדות בשבועה שניתנית בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעת זו נערכה על ידי על סמן ידיעותי, הבנוני המczuווית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולד  
 מקצוע : מהנדס אדריכלי (תואר שני) משנת 1980  
 רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588  
 חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אדריכלית משנת 1991  
השכלה:

- \* מהנדס אדריכלי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- \* בעל תעודה רישום מס' 93588 בפנקס מהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אדריכלית משנת 1991.
- \* חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אדריכלית.
- \* בוגר קורסים שונים בתחום הבניה.

nisyon\_tuusokut:

- \* מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברות "פלס", "ש. מגן הנדסה וניהול בע"מ" ו "בדק-בית".
- \* מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- \* מנהל פרויקטים בחברה לבניה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- \* קובלן בנייה עצמאו.
- \* מנהל פרויקטים לבניה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

### עקרונות מוחים בהכנות חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עינתי בחומרים המקבעים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים וагרות) תש"ל – 1970, על עדכוני ונספחים.
2. **חוק המכרכ** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקנים תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכוני ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תש"ד – 1954 על עדכוני ונספחים.
5. **מפורט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטיחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכהול) בפרט זה באים לידי בטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה.
6. **תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה.** בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א** תש"נ – 1990.
8. **מפורט מכרכ** (דירות), הקשור לחוק המכרכ (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התכנורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורה.
10. **הוראות כיבוי אש.**

## כללי הבניה

כללי הבניה שעל פייהם נבחנים הליקויים המפורטים בחווית דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:  
 א. חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965

1. תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי ואגראותיו), תש"ל – 1970.  
 בעניין זה יש להימצם לתקנות גם אם הן עומדות בסתיו למפרט הטכני וזאת עפ"י  
 פסק דין בבביהמ"ש המחויז בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ב"י, בת.א. 782/93  
 (פרץ שלמה ואח' ג. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:

**"בכל מקרה, אין התנהאה החוזית יכולה להתנגןש בהוראות קוגנטיות, כגון  
 הסטנדרטים שבחוק התכנון והבנייה והתקנות על פיו."**

2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, وعدכונים משנים מאוחרות יותר.  
 עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי ואגראותיו), נדרש:  
**"מתקני תברואה יבנו ויוטקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת  
 ולכללי המים (אבזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".**

ב. חוק התגוננות האזרחית, תש"א 1951, הכלול את תקנות התגוננות האזרחית  
 (מפרטים לבניית מקלטים) תש"נ – 1990 وعدכונים משנים מאוחרות יותר.  
 ג. חוק החשמל תש"ד (1954) ונוסף תקנים משנים אחרות.

ד. תקנים רשיומיים ולא רשיימיים:

1. צו מכיר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:  
**"כל המוצרים וממלאכאות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".**

2. עפ"י תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי ואגראותיו), תש"ל – 1970,  
 סעיף מס' 1, מוגדר תקן:C:

**"תקן" – תקן ישראלי, ובain תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי  
 לתקינה (O.S.I.)."**

3. עפ"י פסק דין בבביהמ"ש המחויז בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ב"י, בת.א. 782/93  
 (פרץ שלמה ואח' ג. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:  
**"אחר ולא דבר במפרט על תקן رسمي, יש לפרש כח על כל תקן שהוצע על ידי  
 מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם  
 הוא رسمي (ס' 8 לחוק הנ"ל)".**

ה. התאמות למפרט טכני.

ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.

ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכתול",  
 "המפורט הביננסרי") - בהוצאת משרד הבטיחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.  
 במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה  
 להתייחסותهن בתקנים (רשיומיים ולא רשיימיים), הן בתקנות התכנון והבנייה והן במפרטים  
 של מכון התקנים (מפורטים).  
 מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של  
 כללי המקצוע המקצועיים בענף.  
 ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאה משרד התעשייה / מינהל היבשה – אגד  
 תכנון תחבורה.  
 ט. התאמות להוראות כיבוי אש.

## מבוא

\* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסטייעות ושימוש באמצעות מדידה ממוקובל.

לבקשת ██████████ בדקתי את הדירה ולහן חוות דעת המפורטת:

ליקויי תכנון ובניה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העליות.

\* לצורך המ חשה יוצגו ליקויים בנספח תמונות. |

### לצורך הבדיקה בדירת הלוחות נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטלי. 2. זוויתן תקני דיגיטלי. 3. מד רטיבות דיגיטלי.

4. מד- מרחק, לייזר. 5. מטר לממדיה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.

7. קליבר של 1.5 מ"מ לביקורת הפרשיות בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.

8. כלי מדידה נוספים.

\* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בלבד.

\* נבחנו כל סוג העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי פרטים את הליקויים.

**תיאור המבנה:** בניין מגוריים בן 3 קומות + קומת כניסה.

**תיאור הדירה:** דירה מס' 1 בקומת קרקע, בת 4 חדרים, עם 2 גינות צמודות לדירה.

**בדירה:** סלון, גינה צמודה לסלון, מטבח, גינה צמודה למטבח, חדר שינה הורים עם חדר רחצה

צמוד, חדר שינה (ילדים), מטבח, חדר רחצה כללי, מרפסת שירות.

### הערות:

1. חוות-הදעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשותם השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת – **10.06.2020**.

## ממצאים

### הערה:

הדירה הנדונה במועד ביקורת לא הייתה מחוברת לחשמל. עקב לכך לא נבדקו הדברים הקשורים לנושא החשמל, כמו תריסים חשמליים, תאורה, שקעים, מפסקים של הדוד ותנורי החימום.

### 1. ליקויי רטיבות:


#### תיאור הליקויים:

##### 1.1 כלים ומבחן לבדיקת רטיבות:

נושא הרטיבות במבנה הנדונן נבדק הנו באופן וויזואלי, והן באמצעות מכשור לאיתור ומדידת רטיבות. להלן הוצגו המכשירים שבאמצעותם נבדק נושא הרטיבות המבנה הנדונן:




מד רטיבות ומכונת תרמית

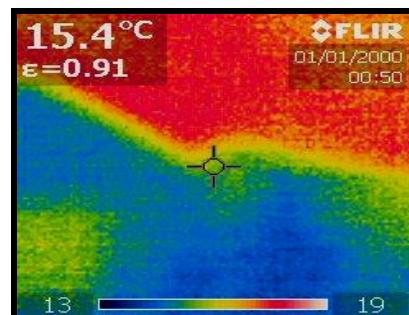

צלום תרמי – הדמיה תרמית של הרטיבות (לדוגמה בלבד)

**הערה:**

לקריאה נכונה של אירוסים תרמיים – הצבע הכחול מסמל בדרך כלל טמפרטורה נמוכה (אזרור רטוב או לח);  
 הצבע האדום מסמל טמפרטורה גבוהה (אזרור חם, יבש). להן לדוגמה בלבד צורפה תמונה – צילום תרמי אשר  
 נעשה במקום יבש ותקין:

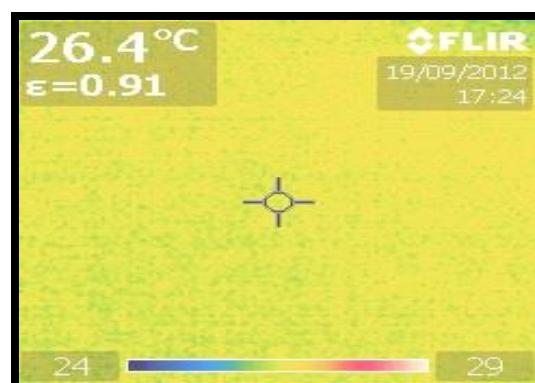

**צילום תרמי – כך נראה בצלום התרמי משטח יבש**  
**(דוגמא לצורך הבנה והשוואה בלבד)**

**1.2 תקנים בנושא:**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>SI 1555 part 3</b>  | <b>תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3</b> |
| January 2012   | שבט התשע"ב – ינואר 2012          |
| ICS CODE: 91.100.25  |                                  |
| <b>מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים:<br/>                     ריצוף</b> |                                  |

#### 2.1.4. ארגנטטיפ

הארגוניים למולט ולחול לתשתיות יעדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 3 עבור ארגנטטיפים לבתו. החול לחומר החדבקה ולתשתיות יהיה חול צורני נקי ויבש. גודל ארגנטט "סומסום" וגודל הרכבים המופקים בתהליכי מחזור יהיה 9.5 מ"מ ממסים. בעת התקנת מערכת הרצפה וככלות הרטיבות של חול לתשתיות (אחוזים במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-6%, בבדיקה בעבדה ביישוב בטמפרטורה גדולה מ-105° צ'. בעת התקנת מערכת הרצפה וככלות הרטיבות של הארגנטטים המכונים "סומסום" לתשתיות (אחוזים במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-3%, בבדיקה בעבדה ביישוב בטמפרטורה גדולה מ-105° צ'.  
הערות:  
 1. ליריכת הבדיקה לתוכלות הרטיבות באתר אפשר להשתמש בשיטות אחרות, בתנאי שאפשר לקבל תוצאות שיקילות בבדיקה בעבדה.  
 2. הדרישה לגבי תכולות הרטיבות של התשתיות, לאחר סיום הנחת הארכיחס, מצוינה בסעיף 4.2.1.2.  
 3. יש להביא בחשבון שרכבים המופקים בתהליכי מחזור עלולים לפגוע ביריעות בידוד ואיטום ובמערכות צנרת, כאשר הם באים במגע ישיר אתן.

### 1.3 תיאור מצב הדירה:

- 1.3.1 ברצפת הדירה או נכון יותר בתשתיית לריצוף הדירה נמצאה רטיבות חמורה. הנני מגדר את המצב ע"י הביטוי הנ"ל, כאשר להערכתני תכולות הרטיבות (המים) בתשתיית לריצוף גדולה מהמותרת במספר פעמיים.
- 1.3.2 רטיבות ברצפה נמצאה בסלון, מטבח, שני חדרי שינה ופרוזדור, וזאת בוודאות רבה. יתכן שקיימות רטיבות גם ברצפת הממ"ד.
- 1.3.3 נושא הרטיבות עליה לדין ומבחן לאחר גילוי סימני רטיבות ויזואליים ברורים ורבים בתחום קירות חדרי הדירה, מעלה השיפולים. במקומות אלה נמצאו כתמים, "התנפחות" צבע וטיח, סימנים הראשונים של העובש וכדומה.
- 1.3.4 גם ברכז החדרים נמצאו סימני רטיבות ברורים אשר הם בפועל שאריות סיין על פני הרובה.
- 1.3.5 כמו כן החשש לגבי הרטיבות נגרם ע"י סימנים רבים של ביצוע תיקוני טיח וצבע, אשר מפוזרים בתשתיות של רוב קירות הדירה והם מאד אופייניים לתיקוני הקירות לאחר פגיעה רטיבות. יתרה מכך ועפ"י הסימנים הנראים לעין מקצועית במספר מקומות תיקוני הטיח והצבע נעשו מספר פעמיים, לפחות יותר מפעם אחת. הדבר מעיד על עצמה והמשכיות הרטיבות.

1.3.6 ברוב המכريع של המקומות שנבדקו באמצעות מד רטיבות התקבלו קריאות המד מהגובהות עד לגובהות מאד, ואף עד למקסימליות.

1.3.7 כמו כן סריקה תרמית באופן ברור וחז משמעי העידה על קיום הצלבות מים בתשתיות לריצוף, וגם בתחתית קירות.

#### **1.4 התיעיות לטענות הקובלן:**

1.4.1 נציג הקובלן (כנראה מנהל העבודה) באופן חלקי היה נכון בבדיקות וmdi פעם ניכנס לדירה.

1.4.2 לאחר פניותיו לנציג הקובלן בנושא הרטיבות, הוסבר לי (וגם לבעל הדירה) ע"י הנציג שבדירה הנדונה מדובר על "לחות סבירה" בתשתיות לריצוף ובתחתית קירות, ולא על "רטיבות", ו"הלחות" הנ"ל נגרמה כתוצאה מנזילות מים מהאינטרפוץ שבמחלוקת הורים. כמו כן לטענת הנציג הדבר התגלה ותוון לפני כחודשים ואך יותר מכ'.

1.4.3 בנוסף לדברי הנציג בדירה הנדונה באופן קבוע מתבצעים תיקוני רטיבות, והתיקונים הנ"ל בפועל הם - הסרת חומר פגום בקירות והשלמות של טיח חדש, וכמוון צבע. ושמצב הדירה לדעתו הנציג מבחינת הרטיבות הוא הינו סביר היום, ולאחר סיום התקיקונים אשר צפוי בקרוב, הדירה תימסר לבעים במצב תקין מבחינת הרטיבות.

1.4.4 לאחר שהצבעתי על הקירות בהם הוחלף הטיח, והטיח החדש הוא בעצם רטוב וקוב, מתפורר ומתקלף בקלות, טען הנציג: "תיקוני הטיח (החלפת קטעי טיח) מתבצעים ע"י טיח גבס. ובהמשך טען הנציג שסוג הטיח זה אינו יעיל כל כך ואינו מתאים למטרה זו, והוא הולך להמשיך לבצע את תיקוני הרטיבות באמצעות טיח שחור, ככלומר צמנטי.

1.4.5 אין ברצוני להתייחס بصورة יסודית לטענות נציג הקובלן, ובשלב זה אזכיר את שני

**הדברים הבאים בלבד:**

א'. אין מניין הבדל משמעותית ומהותי בין "הלחות סבירה" לבין "רטיבות", אלא הנסי רגיל להתייחס לנושא הרטיבות תוך השתמכות על התקנים או ש"ע בלבד. התקן הרלוונטי מגדר בchnerה מאוד ברורה את רמת הרטיבות או אחוז המים בתשתיות לריצוף, וכל מה שנמצא מעבר למותר עפ"י התקן הוא אסור, ככלומר לא תקני.

ב'. לאחר תיקון הנזילה לפני חודשים ולאחר תקופת מיזוג אוויר יבשה וחמה, רצפת הדירה הייתה חייבת להיות יבשה למגמי או לפחות דומה לכך. עפ"י מצב הדירה הנוכחי, ועל אור הממצאים שנמצאו בדירה, ולאחר העובדה של טיפול רטיבות הקפיארית לקירות, בדירה הנדונה היום קיימים גורמים כלשהם, אשר באופן קבוע "מחדשים" את הרטיבות. עקב כך ולא גילוי הגורמים, ולא טיפול בהם כל מאמץ הקובלן אשר באים לביטוי בהחלפות טיח בקירות, הם חסרים כל טעם ותועלת.

### **1.5 ניתוח דברים ומסקנות:**

#### **1.5.1 להלן הנתונים הבאים:**

- א'. הדירה הנדונה היא דירת גן, אשר נמצאת בקומת הקרקע.
- ב'. לדירה ישנן שתי גינות אשר צמודות אליה משתי חזיות (בחזית של סלון ובחזית של מטבח).
- ג'. בבניין אין קומת מרتف, כלומר הדירה הנדונה "יושבת" על הקרקע ללא הפרדה ע"י מרتف.

#### **1.5.2 לגבי התקנים שמתבצעים בעת בקירות הדירה:**

- א'. נמצאו קטיעי הקירות בהם טיח הקודם הרטוב והפגום הוחלף ע"י טיח גבס. ברוב המקומות הנ"ל הטיח הגבס החדש מתפרק ומתפרק, לדוגמא במטבח.
- ב'. בפרוזדור בתحتית הקיר הגובל עם מקלחת הורים ובקיר הסמוך נראה נמאס לקבלן להחליף את הטיח בתדריות גבוהה ובמקומות אלה בוצעה החלפת טיח גבס פגום לטיח שחור (בלומר צמנטי). המקומות הנ"ל נבדק ונמצא רטוב לחלווטין. כולל סימני רטיבות וויזואליים.
- ג'. בסלון (משמאל לוויטרינה) המצב הגיע לרמות בהן בוצעה צביעת קירות הרטובים ע"י צבע שמן. גם המקומות אלה נמצאו רטובים.

### **1.5.3 לגביו בדיקת הקובלן:**

- א'. לאחר וויבוח מקצועית תיאורטי וחליותי דעתות מקצועיות בין נציג הקובלן, הוא החליט מתוך סקרים (או מתוך עצבנות אליו) לפרק אריח ריצוף אחד להראות ולהוכיח לי ולבעל הדירה, שסומסום מתחת לריצוף יבש וכל הדיבורים לגבי הרטיבותם סטמיים.
- ב'. וכך נעשה כשהנציג הקובלן לפי בחירותו בלבד פירק אריח ריצוף אחד בסלון (אפרומו במקום אשר לא היה חשוד יותר מיידי מבחינת הרטיבות).
- ג'. נציג הקובלן פירק את הריצוף, אך בכך הסיג התוצאות אשר ב 180 מעלות היו היפות לציפוי על - ידו. ובמקום להראות ולהוכיח לנו (לי ולבעל הדירה) שהסומסום של תשתיית לריצוף הינו יבש ותיקן, הוא (הנציג) סיפק לי תמייה מלאה וחיד משמעות לטענותיי לגבי קיום הרטיבות בתשתיית אופן כללי, ולובי עצמת הרטיבות הנ"ל בפרט. לאחר פירוק האריח התגלתה שכבת סומסום רטובה לחלווטין. גם רצפת הבטון מתחת לסומסום.
- הערה:** ידוע לי שביום הבא לאחר ביקורי בדירה הנדונה ע"י הקובלן פורקו עוד 2-3 אריחים נוספים, במטבח ובסלון. עפ"י התמונות שנמסרו לי לעיון המצב במקומות הנוספים הללו הינו חמור יותר. כלומר קיום הרטיבות ברצפה של סלון ומטבח לפחות הינו עובדה מוכחת.

### **1.5.4 ניתוח דברים בהקשר לבדיקה הקובלן:**

#### **א. נתוניים:**

- \* אנשי המקצוע בקהל מסוגלים להגדיר את מצב הרטיבות בסומסום לפי גונו.
- הסומסום היבש הינו לבן, תמיד. הסומסום הרטוב הינו אפור Kahha, וכמה שגוען הסומסום יותר אפור ויותר Kahha בהתאם לכך גם עצמת הרטיבות בתוכו גבוהה יותר.
- \* אנשי המקצוע מכירים באופי הסומסום, כאשר שכבת הסומסום "שומרת" על המים בתחום. לא פעם ולא פעמיים נפתח הריצוף לפי החשש לרטיבות ושכבת הסומסום העליונה הייתה מהויה רושם של חומר ייבש לחלווטין (לבן לגמרי). אך תוך חפירה בשכבת

- הסומים, הוא יהיה משנה את גונו לאפור קהה והיה מהויה רושם של חומר רטוב. ובוסףו של דבר שכבת הסומים התחתונה הייתה רטובה לחליוטין. נ"ל רצפת הבטון מתחתית.
- ב'. בהקשר לדוגמא "נפתחה" על ידי נציג הקבלן בסלון יzion ש:
- \* כבר פניו הסומים העליונים היו רטובים, והדבר היה ניתן לאתר גם לפיה גוון הסומים, וגם פיזית ב מגע אליו.
  - \* במשך החפירה לפני מצב הסומים מבחינת תכונות הרטיביות השתנה והוחמר.
  - \* לאחר השרת הסומים מלאה התגלתה רצפת בטון רטובה לחליוטין.
  - \* יתרה מכך (אך לצערי הדבר קרה לא בנוכחות של נציג הקבלן) במשך זמן קצר משכבות הסומים הסמוכה למקום התחליו להגיע מים ולהצבר על פניה הבטון בוצרה של שלולית קטנה (תופעה רגילה ומתאפיינה למצב בו שכבת הסומים מכילה כמות מים גדולה ממש).
- ג'. לאור הנאמר ניתן לקבוע את הדברים הבאים:
- \* אילו שכבת הסומים הייתה קטנה יותר, אז המצב בתחתית הקירות היה נראה חמור הרבה יותר מהקיים היום.
  - \* הוכח שוב שברצפת הדירה קיימת רטיבות חמורה ועוצמתית.
  - \* תיקוני טיח וצבע אשר כעת מתבצעים בדירה ממש חסרים כל טעם ותועלת.
  - \* בדרך כלל לצורך קביעת קיומם הרטיבות בכלל, וביקעת אחוז המים בפרט נדרש בדיקת מעבדה מאושרת (ראה חומר בתחילת הפרק). במקרה הנדון ועל רקע הממצאים אין שום צורך בבדיקה זאת. ברור לוודאי שברצפת הדירה קיימת רטיבות, וכך גם ברור לוודאי שאחוז המים בשכבת הסומים עובר את האחוז המותר (3%) במספר פעמים, אולי במספר פעמים רב.
  - \* כמו כן ע"י חומר הנ"ל הוכח שנית שבdziיה הנדרונה גם היום קיים / קיימים גורם / גורמים אשר פועלים לייצור הרטיבות.

## 6. גורמים ומקורות לרטיבות בדירה:

1.6.1 הנני מודה שמצב הדירה הנדונה מב Hinot Rutivut הינו מסובך יותר. אילו היה מדובר על הדירה שנמצאת בקומות הבניין, ולא על דירת הגן אשר בנוסף אין מרתק מתחתייה, אז כמות ומספר סוגי הגורמים האפשריים לרטיבות בדירה הנדונה הייתה קטנה יותר ובהרבה ברשימה של להלן.

1.6.2 ברוב המקרים קביעת הגורמים דרושת בדיקות שונות ע"י ציוד וממשירים מיוחדים, פירוקים ובדיקות בפועל ע"י מים.

1.6.3 יחד עם זאת במקרה הנדון כן קיימת אפשרות להצביע כבר על שני הליקויים לפחות אשר גורמים לייצור הרטיבות בדירה, זאת ללא בדיקות נוספות. מדובר על:

א'. אי תקינות של מערכת האיטום בתحتית קירות הדירה (הבניין) החודרים לkrak.

ב'. אי תקינות של מערכת האיטום בחדר רחצה הורים – ברצפה וקירות ובעיקר בתחתית הקירות.

להלן הוכחות:

א'. אי תקינות של מערכת האיטום בתחתית קירות הדירה (הבניין) החודרים לkrak, כאשר המים חודרים אל תוך המבנה דרך הקירות שלא אוטומית נוצר או האיטום על פניהם פגום. טענתי נובעת לכך שבניגוד לתקן (אף מספר תקנות), תקנות התכנון והבנייה ודמימה קירות הבניין החודרים לkrak נאטמו, אך לא בוצעה שכבת הגנה לאיטום שבוצע. מדובר על הגנה של כל סוגי האיטום, כאשר במקרה הדרישה זאת עוד יותר במקום ישנה יותר משמעות ומהות, הרי האיטום בקירות הבניין נעשה ע"י מריחת שכבת צפת ולא ע"י חומרים ייעילים יותר ו"חזקים" יותר מבחינה מכנית.

ברור לי שמיד תתקבל טענת הקובל אשר יטען שבגינות הצמודות לדירה בוצע מילוי של אדמת גן נקייה בלבד שלא מכילה סלעים, אבניים וגדומה, אשר לבאורה עלולים לפגוע בשכבת האיטום.

עקב ריבוי המקרים זהים לנוכחות הרטיבות, קיימת מסקנה והיא:

- \* לא הוכח שהאדמה לפני מילוי לגינות עברה ניפוי וסינון. להפץ בשתי הגינות החזומות לדירה ובעיקר בגינת הסלון בן נמצאו אבניים, שאריות בטון, ברזלים וכדומה, אומנם לא בكمויות גדולות. עפ"י זאת אין לדעת בוודאות מה בדיקת מכילה האדמה.
- \* אין בכוונתי להאשים (חלילה) את הקובלן שבנה את הבניין, אך במקרים רבים לפני מילוי של אדמה נקיה בגינות "נקברים" כሞieties רבות של פסולות הבניה, כולל אבניים, ברזלים וכו' (הדבר שווה בדיקה בגינות הדירה).
- \* מילוי האדמה בוצע לא עם פינצתה, אלא באמצעות טרקטור או ש"ע. מכאן אפשרות לפגיעה נוספת באיטום.
- \* שכבת ההגנה אילו הייתה קיימת הייתה מוגנת לאיטום או לפחות מצביעה על הפגיעה באיטום אשר דורשת תיקון.
- \* מסקנה: סבירות הקיום של הגורם הנדון היא אכן גבוהה. בכל מקרה בחובתו הקובלן לבצע שכבת הגנה מכנית תקנית למערכת האיטום בקירות הדירה החודרים לקרקע.
- \* דברים נוספים לגבי איטום בקירות חוץ:  
 בשתי הגינות ובעיקר בגינה הקטנה (гинת מטבח) ניתן לאתר שלאחר סיום מילוי האדמה עד למפלס הגינה המתוכנן, פני האדמה יהיו מעל קורות היסוד של שלד הבניין, ככלומר האדמה תהיה ברגע ישיר עם קיר החיצוני הבוני בשיטת ברנובייך ומחופה ע"י אבן. ואז ועקב מגע ישיר בין האדמה הרטובה לקיר החיצוני תיתכן חזרת רטיבות דרך הקיר אל תוך הדירה. לקיר הבוני בשיטה זאת ישנה אטיימות מסוימת הנובעת משיטת הבניה, אך אני מאמין שקיר זה עומד מול מגע ישיר וקבוע עם האדמה הרטובה. בן ראייתי איטום (זפת) שנמרח על קורות היסוד, בן ראייתי רולקה "הפוכה" ואוטומה ע"י מריחת חומר אטימה בין קורות היסוד לקיר החוץ. אך גם ראייתי התקלפות ברולקה זאת ואיטום פגום בה. הדברים

אליה ניתן לתקן, אך כוונתי הייתה דזוקה על קיר החוץ אשר בנוי על פני קורת היסוד ואטיומו היה בעייתית. אולי היה צריך לתכנן את השלד בצורה אשר מאפשרת ביצועו

האיטום על קיר החוץ לפני חיפוי האבן, לפחות בחלקו הקיר אשר נמצא בגע עם קרקע (אדמת גן).

#### **מסקנות בגיןים:**

איתום קירות חיצוניים לא תקין הינו גורם הראשון ובעל סבירות גבוהה מאוד ברישימת הגורמים ליצירת רטיבות בדירה.

ב'. אי תקינות של מערכת האיטום בחדר רחצה הורים – ברצפה וקירות וביחוד בתחוםית הקירות. כאן ובהקשר לטענת נציג הקבלן לגבי הנזילה מהאינטרפוז במקלחת הורים, אשר תוקנה לפני בחודשים, יצוין ש:

\* כן אפשר הדבר שנזילת המים מהאינטרפוז או מצרנת המים המתחברת אליו, כאשר גם האינטרפוז וגם הצנרת נמצאים בתוך הקיר ומתחת שכבת האיטום אשר בוצעה על פני הקיר, היא (הnezילה) יכולה לגרום לזליגת המים בתוך הקיר וחידירת המים למשטחים הסמוכים אשר מטבע הדברים אינם אוטומים. במקרה הנדון ולטענות נציג הקבלן מדובר על פרוזדור, סלון, מטבח, חדר ילדים, ובעצם על כל משטח הדירה, אולי בלבד הממ"ד. טענות הקבלן נשמעות בהגינויות, אך כלל לא מתאימות במקרה הנדון, ראה הסבר בהמשך.

הרי גם האינטרפוז, וגם הצנרת המקשרת נמצאים בתוך הקיר אשר מפריד בין שני חדרי הרחצה. לומר הקיר הנ"ל אטום שני צדיו. כמו כן גם רצפת הבטון בשני החדרים אוטומה, וגם שאר הקירות אוטומים. לא יהיה ליותר לציין גם שבאחד רחצה הורים למרחוק של פחות מ – 1 מ' מהאינטרפוז נמצא נזק של המקלחת אשר היה פתוח כל הזמן, כולל הימים. ובאחד רחצה הכללי גם מחסום הרצפה של האמבט היה פתוח. לומר ואם להניח שהיתה נזילה גדולה ועוצמתית, למים כן הייתה דרך להתנקז בצדקה מסודרת, מבלי לפולש מהՃורי הרחצה החוצה ולגרום לרטיבות חמורה ברצפה כמעט של כל הדירה.

הנני מאמין שכן הייתה נזילה המים וכן הייתה פלישת המים החוצה למשטחי הדירה הסמוכים, אך הדבר קרה מסיבה אחרת, אשר מצביעה ומעידה

על איתום ליקוי בקיר של חדר רחצה הורים, אך לא בקיר בו הורכב האינטראוףוץ, אלא בקיר שמספריד בין המקלחת הורים לבין הפרוזדור. יצוין שגם היום עצמת הרטיבות גדולה יותר ברצפת הפרוזדור ובקיר המדובר, לעומת משטחי הדירה אחרים. אף פתרון הקובלן לתקן את הקיר באמצעות טיח שחור לא עזר ולא שיפר את המצב.

#### **מסקנת בגיןים:**

אייטום קירות ליקוי או פגום בחדר רחצה הורים הינו גורם השני ובעל סבירות גבוהה מאוד בראשימת הגורמים לייצירת רטיבות בדירה.

1.6.4 הגורם האפשרי הבא הינו נזילה / נזילות מים מצנרת המים אשר מרכיבת בתוך רצפת הדירה, בנוסף לחדרים הרטוביים (חדרי רחצה), לדוגמא במטבח, פרוזדור וכו'.

1.6.5 הגורם האפשרי הבא הינו חידרת רטיבות מבחן – משתי מרפסות הגינות. זאת בשל מערכת אייטום לא תקינה או פגומה מתחת לוויתרינות – במפגשים בין רצפת המרפסות לרצפת הדירה. הסבירות הגבוהה יותר שזאת מתרחש במטבח, וישנם הרבה סימנים המצביעים לכך, כגון :

- \* עפ"י סימני הסidan על פני הרובה הרטיבות במטבח ובעיקר בסמוך לוויתרינה הינה גדולה יותר לעומת משטחי הדירה הסמוכים למטבח;
- \* קריאות מד רטיבות גבוהות הן ברצפה, והן בקירות שני צדי הוויתרינה;
- \* מצב הגרוע ביוטר בקיר המטבח המתחבר לקיר החיצוני שמימין לוויתרינה, כולל טיח פגום, רקוב ומ�포ר.
- \* סריקה תרמית אשר מגלה הצלבות מים במספר מוקדים בתוך הרצפה.

1.6.6 הגורם האפשרי הבא הינו הצפה / הצפות חד פעמיות / חד פעמיות אשר קرتה / קרו בעבר בדירה הנדונה.

1.6.7 והגורם האפשרי האחרון ברשימה זו הינו עליית רטיבות קפילארית ישירה מהקרקע שמטה לבניין אל רצפת הבטון של הדירה. זאת בשל אי שמירת המרווה התקין בין הקרקע לתחתית הרצפה או / ו הרכבת אמצעים ירודים למניעת המגע זה או / ו התנפחותה הקרקע מתחת לבניין מסיבה כלשהי. צוין שנסיבות הדברים היא נמוכה יחסית, אך יש לקח בחשבון גם את האופציה זאת.

**הערה:** איני לוקח בחשבון ואני מצין דבר שאחד מהגורמים הוא ביצוע ריצוף על פני הסומסום שהוא רטוב מראש. והnymok לכך הוא תמונות שצולמו ע"י בעל הדירה בהן בבירור ניתן להבחין בסומסום לבן כמושלג, ככלומר יבש לחלוותין.

#### 1.6.8 להלן ריבוי הגורמים:

- א'. איתום ליקוי בקירות היסודות;
- ב'. איתום בעיות בקירות החוץ הבוניים על פני קורות היסודות ונמצאים במגע עם הקרקע;
- ג'. איתום בעיות בחיבורים בין קורות היסודות לקירות הבוניים הנ"ל;
- ד'. איתום ליקוי ברצפה, קירות ובין הרצפה לקירות בחדר רחצה הורים לפחות (אולי גם בחדר רחצה השני);
- ה'. איתום ליקוי מתחת לויטרינות;
- ו'. נזילות מים מצנרת המים;
- ז'. הצפת הדירה מקרית;
- ח'. עליית רטיבות קפילארית מהקרקע אל רצפת הבטון של הדירה.

#### 1.7 בדיקות ודרבי הפעולה לחיסול רטיבות בדירה:

##### 1.7.1 הערה:

יש להיזהר מטיפול מאולתר וחסר תועלת בנושא הרטיבות:

א'. ייבוש רצפת הדירה ע"י מכונות הייבוש בלבד, וזאת מבליל לבצע את כל הסט של הבדיקות, מבליל איתור מוחלט וחיד משמעי של הגורמים לרטיבות ומבליל תיקון רציני, יסודי ומקיף של הגורמים הנ"ל.

ב'. כמו כן יש להיזהר מהמקרה הדומה למתרחש עכשו באחת מהדירות ברמת גן, אשר נבדקה על ידי בתקופה האחרונה. מצב הדירה ברמת גן מבחינת רטיבות רטיבות הינו זהה מאוד למצב הדירה הנדונה בחוות דעת זו. כאשר רוב משטחי הרצפה וקירות רטובים ואין וודאות לגבי המקורות לבעה. כמו כן בדירה זו היה חשש על מספר הגורמים השונים. על רקע זה המלazzi בחוות דעתו הראשונה (פרוטוקול מסירה ראשון) לפרק את ריצוף הדירה באופן מלא, להפעיל את מערכות המים, לבצע בדיקת לחץ בcnרת המים, לבצע בדיקת הצפה במרפסת, לבצע בדיקת הצפה בחדרי הרחצה וכדומה.

במקרה זה הקובלן המקומי דוקא השתכנע והתייחס ברצינות לטענותיי, אך בחלקו הקשור לפירוק ריצוף בלבד. בהמשך הדברים הקובלן אכן פירק את ריצוף הדירה, אך מכל הבדיקות שהומלכו לו ביצוע בדיקת לחץ בלבד וגם היא נעשתה בזורה חובבנית באמצעות תמד לחץ בלבד, ללא משאבות מים מיוחדות ולא בלחץ המתאים (גבוה מהלחץ הנורמטיבי ומקסימלי האפשרי בהתחשב לסוג של צנרת ושל הברזים). הקובלן המקומי הסתפק בבדיקה לחץ זו ובבדיקה וויזואלית של הדירה בלבד, ייבש את הסומסום וביצע ריצוף מחדש. לא יותר משלשה ימים לאחר מכן הרטיבות עלתה לקירות מחדש.  
 מאז 20.02.2020 ותווך כבר כמעט 4 חודשים בדירה זו מתרחשים הדברים אשר חוזרים לעצם מדי פעם: הקובלן מפעיל מכונות ייבוש לתקופה של יותר מחודש זמן, לפני יום ניסיון מסירה מפרק ומפנה את המכונות הנ"ל מהדירה, ביום ניסיון המסירה מתבצעת

בדיקות רטיבות מחדש וחדש היא נמצאת בדירה. וכך קרה כבר פעמיים, בתאריכים 30.04.2020 ו- 04.06.2020, ולא נראה סוף לכך. כתוצאה – גם הקובלן וגם הדייר תקועים ביחד עם הדירה שעדיין לא נמסרה ולא מאוכלסת. במידה יהיה רצון לאמת הדברים

להלן כתובות הנכס המדבר: רחוב צבי 11, רמת גן. במידה הצורך יימסר מידע יותר מדויק, כולל מס' דירה, שם ומס' טלפון של בעל הדירה. איני חושב שהוא יסרב חלק את צרכתיו עם אנשים נוספים.

- 1.7.2 על מנת לפתור את בעיית הרטיבות בדירה הנזונה ולבצע זאת פעמי אחד ולתמיד, וכן כן לבצע זאת בהקדם האפשרי, ובצורה אינכוטית, עיליה ובטוחה ולשביעות רצון של שני הצדדים (בעל הדירה – קובלן), יש לבצע את הפעולות הבאות:
  - 1.7.2.1 לפרק ריצוף בסלון, מטבח, פרוזדור, בשני חדרי השינה ובחדר רחצה הורים.
  - 1.7.2.2 לבצע בדיקת רטיבות ברצפת הממ"ד. במידה וכן תגלה, יש לפרק את הריצוף גם בממ"ד.
  - 1.7.2.3 להסיר ולפנות את הסומסום מהדירה ולנקות רצפת הבטון.
  - 1.7.2.4 לבצע בדיקת לחץ תקינה בצרנות המים. ע"י איש מקצוע אמין ובאמצעות ציוד תקין, כgoon משאבת מים ומד לחץ. במידה ובמערכות הgalioot ברחבי הדירה וכן בחדר רחצה הורים או במערכות הסמיות בחדר רחצה כליל יתגלו ליקויים יש לתקן בהתאם לבעה.
  - 1.7.2.5 לבצע בדיקה יסודית ומكيفה הן וויזואלית, והן בפועל ע"י מים של מערכות הניקוז במטבח ובשני חדרי הרחצה. במידה צורך לבצע תיקונים בהתאם לבעה שתגלה.
  - 1.7.2.6 לבצע בדיקת תקינות של מערכות האיטום מתחת לשתי הויטרינות. יש לבצע זאת באמצעות הצפת מים תוך מספר ימים במרפסות הגינה. במידה הצורך לבצע תיקונים בהתאם לבעה שתגלה.
  - 1.7.2.7 לבצע בדיקת אטיומות של קירות הדירה הבנויים בשיטת ברנובייז, יש לבצע בדיקת המטרה לפי דרישות התקן. במידה צורך לבצע תיקונים בהתאם לבעה שתגלה.
  - 1.7.2.8 לבצע בדיקת איטום באמצעות מילוי מים בכמות מתאימה בגינות בצמוד לקירות הדירה.

1.7.2.9 באמצעות אותה הבדיקה (הקודמת) לאמת או לפסול אפשרות לעליית רטיבות הקפיארית מהקרקע ישירות לרצפת הבטון.

- 1.7.2.10 ללא קשר עם הבדיקות הנ"ל יש לבצע תיקוני איטום ברצפה וקיר הגובל עט הפרוזדור, וזאת בחדר רחצה הורם. כאן יש לציין שכמויות העבודה הקשורה לפירוק והשלמת של

הרייצוף והחיפוי תלויים ביכולת לספק את הקרמייקה שתהיה תואמת באופן מלא לקיימת.

כלומר במידה ואי אפשר לספק את הקרמייקה התואמת אז יהיה צורך בהחלפת הריצוף  
 והחיפוי באופן מלא.

- 1.7.2.11 **לגביו אפשרות לעליית הרטיבות הקפילארית מהקרקע ישירות לרצפת הבטון, מומלץ לבצע:** לאחר פירוק הריצוף ופינוי הסומסום תיחסף רצפת בטון רטובה ברוב משטחה, אשר מטבע הדברים תחיל להתייבש. יש לסמן את המקומות אשר יתייבשו בתור אחרון או שלא יתייבשו ויישארו רטובים. במקרים אלה יש לשקלל לבצע קידוח דרך הרצפה אל תוך החלל שמטה לבניין. זאת בשל בפועל לבחון את המצב ולאמת או לפסול את המגע בין הקרקע לרצפה.
- 1.7.2.12 **במידה ויכול סופית את המגע הנ"ל, אז באין ברירה יהיה צורך לאטום את כל רצפת הדירה בצורה זהה לאיטום הגג:** לבצע רולקות בין הרצפה לקירות, למרוח פרימיר ליריעת ביטומנית ולאטום את הרצפה ע"י שתי שכבות היריעת בריתוך תקני. היריעת תעללה על הקירות לגובה בהתאם לגובה של שיפולי הריצוף. זאת על מנת לשמור על גימור אסתטי בקירות הדירה.
- 1.7.2.13 **במידה יהיה צורך בתיקון / חידוש / שיפור האיטום בקורות הייסוד, מומלץ מאוד לבצע זאת ע"י יריעת ביטומנית ולא ע"י מריצה נוספת של הזפת. בכל מקרה ולא תוצאות הבדיקה יש להזיז את האדמה בגינות מהקירות הנ"ל ולבצע שכבת הגנה מכנית לאיטום הקירות.**

- 1.7.2.14 **במידה וקירות הבניינים לא ימדו בבדיקה וכן יהיה צורך באטימות, אז יש לבצע זאת לאחר פירוק שורה אחת או שתי שורות האבן, בודאי עם השלמת החיפוי הנ"ל לאחר תיקוני האיטום.**

- 1.7.2.15 **במידת הצורך לביצוע תיקוני האיטום מתחת לויטרינות – במפגשי רצפות החיצונית**

והפנימית, יש לבצע זאת לאחר פירוק הווייטרינות ופירוק שורת הריצוף אחת לפחות בפחות במרפסות הגינה.

**הערות:**

1. עקב אי אפשרויות מוחלטת לקביעת ליקויים בצורה מדעית, בחוות דעת זו נלקחו בחשבון את כל הגורמים האפשריים לייצור הרטיביות בדירה.
2. כמו כן מתואר אופן הביצוע של כל הבדיקות הנדרשות.
3. כמו כן מתואר אופן הביצוע של כל התקונות הנדרשים.
4. הקובלן מתבקש לבצע גם את הבדיקות וגם את התקונות בשיא של רצינות ומקצועיות.
5. בחישוב עלות הפרק נלקח בחשבון מקרה קיצוני, כאשר יהיה צורך לביצוע של כל הבדיקות וכל התקונות המתוארים לעיל.

**עלות: כ- 200,000 ₪**


**הערה עלות:** העלות הנ"ל דורשת עדכון לפי הדברים אשר יתגלו במהלך הבדיקות והתקנות.

**להלן חומר מהתקנים הרלוונטיים בנושא האיטום:**

1. תקנות התכנון והבנייה – סעיפים 5.33 – 5.30 "כל אימת שגובשו היחסי של נכס שיפוע שלו, או גולם אחר בסביבה עלולים לגרום לחידית מים ורטיבות לבניין ולהתהווות טחב בחלקי הבניין, יאטום חלון התהווון של הבניין למניעת חדירות מי-גשם, מי תהום וזומי מים תת קרקעיים לחומכו", "גנו של בניין, קירותיו ורצפותיו של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדי השירות למעט אלו שבקומת התהווונה יאטמו בחומרם

אСПלטאים".

### להלן פרט ביצוע איטום קירות הבית החודרים לkrkע:

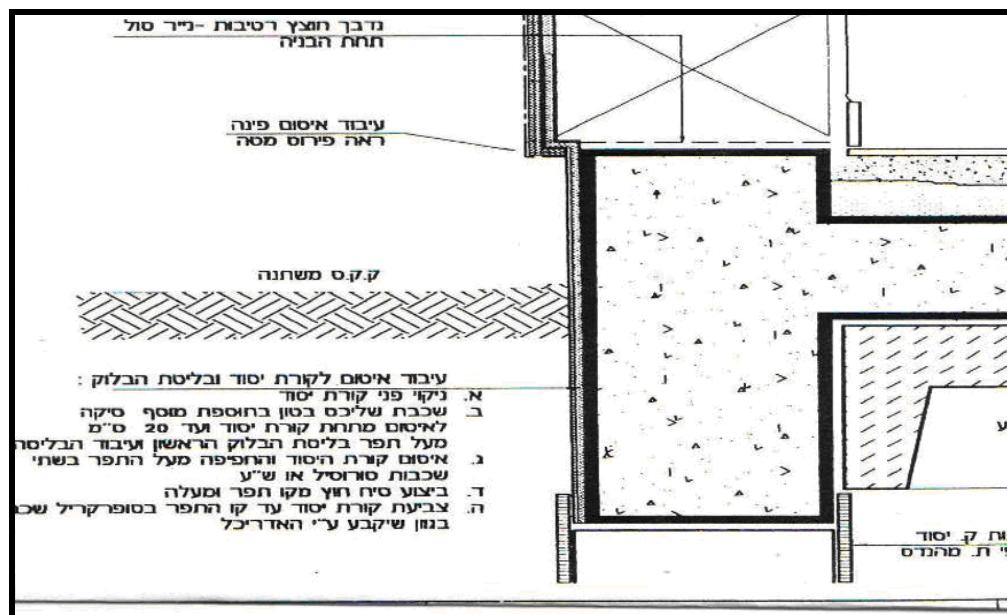


لتשומת לב: ראה מקום של ראש קורת הייסוד או תחילת קיר הבניין ביחס לפני krkע –  
 הם נמצאים מעל פניו krkע במרחק מסוים. במקרה הנדו krkע הבניין נמצא בתוך krkע.

להלן תמונה אשר מתארת את שכבת ההגנה המכנית לשכבות האיטום. במקרה זה הספציפי  
 ועפ"י תנאים בשטח ועפ"י דרישת המתכנן בוצעה הגנה כפולה – גם ע"י בלוקי הבטון.  
 במקרה הנדו בגדרה אין צורך בקיר הבלוקים, ויש לבצע שכבת קלקר או ש"ע בלבד.



בתמונה הבאה מתואר אופן הביצוע של מערכת האיטום מתחת לוויתרינה:

ת"י 1752 חלק 1 (1998)

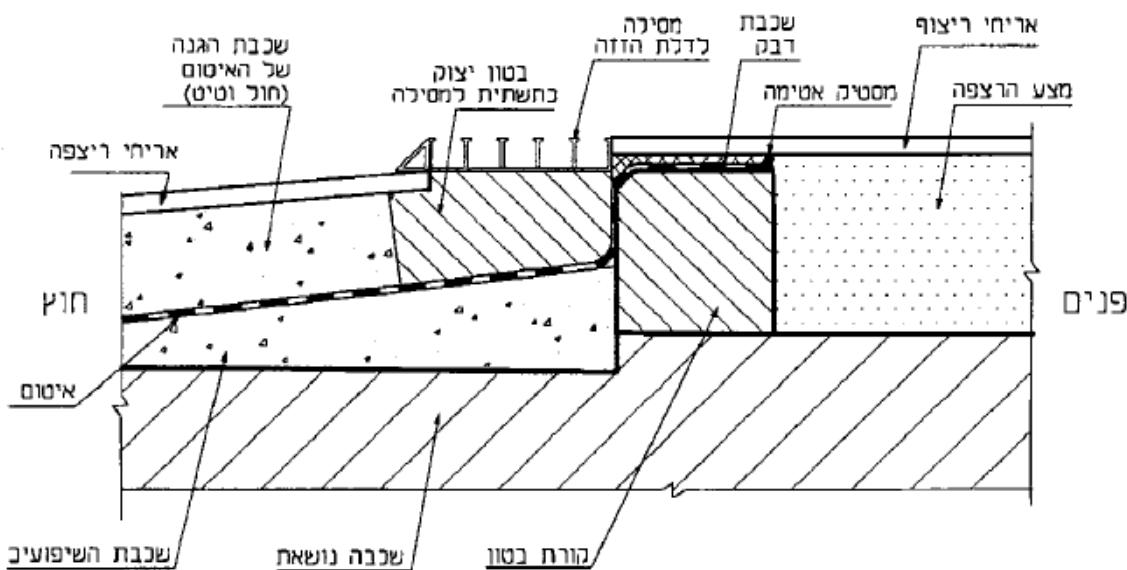

ציור 13 - דוגמה לסף יציאה לא מוגבה


להלן נספח תמונות:



8. אפיו מרחוק ועפ"י הغان הקהה ניתן להבין שמדובר על סומסום רטוב




7. כאן ע"י הקבלן פורק אריח ריצוף בסלון

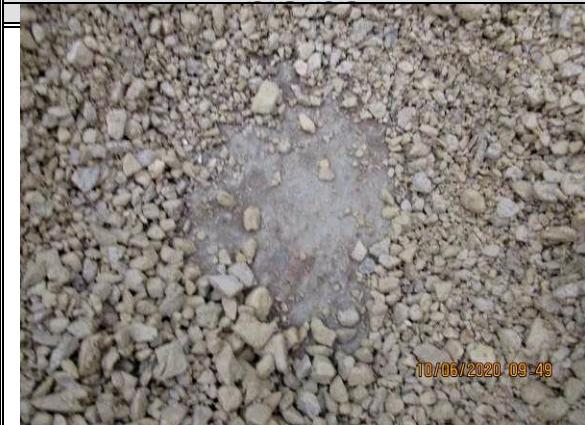

10. התגלתה רצפת בטון רטובה + תוך מספר דקות התחליו להגעה מים מהצדדים



9. כלפי מטה החומר קהה יותר

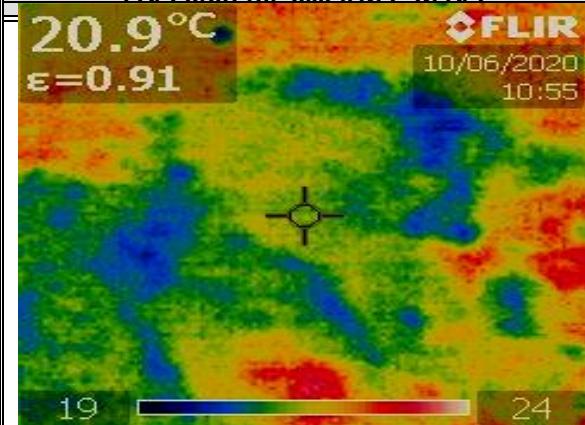


12. הדמיה תרמית: המצב ברור לחלווטין לגבי קיום מים בחומר שנבדק



11. צילום תרמי >

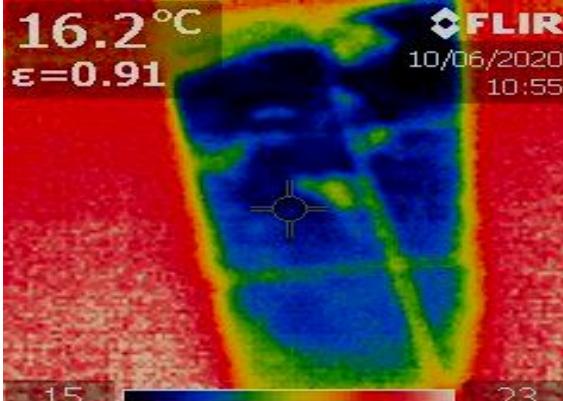

|   |   |
|---|---|
|  <p>16.2 °C<br/> <math>\epsilon=0.91</math></p> <p>FLIR<br/>     10/06/2020 10:55</p> <p>15 23</p> |  <p>16.0 °C<br/> <math>\epsilon=0.91</math></p> <p>FLIR<br/>     10/06/2020 09:51</p> |
| <p>14. הדמיה תרמית של הצברות המים</p>   | <p>13. CAN ברצפת המטבח המצלמה התרמית מגלה הצברות מים מרוכזת &lt;</p>  |
|  <p>10/06/2020 10:07</p>  |  <p>10/06/2020 10:06</p>   |
| <p>16. CAN נקודת ונקודה התקבלה קריאה מקסימלית (תמונה לדוגמא)</p>  | <p>15. CAN בקירות המטבח ע"י מדבקות סומנו נקודות בהם נמדדה הרטיביות באמצעות מד רטיבות</p>  |
|  <p>10/06/2020 10:07</p>   |  <p>10/06/2020 10:07</p>  |
| <p>18. סידן וש"ע על פני הרובה</p>   | <p>17. סימני רטיבות ויזואליים ברורים על פני הרובה ברצוף המטבח &lt;</p>  |

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>הערה:</b><br/>ע"י מדבקות כפולות (ראה תמונה קודמת) סומנו מקומות בהם נמצא טיח פגום ע"י רטיבות – רך מאוד וمتפורר</p> |  <p>10/06/2020 10:05</p>   |
| <p><b>20. המשך במטבח + הערה</b></p>  <p>10/06/2020 10:06</p>  | <p><b>19. נקודות בדיקה במטבח</b></p>  <p>10/06/2020 10:05</p>       |
| <p><b>22. סימון בקירות של סלון</b></p>  <p>10/06/2020 10:06</p>  | <p><b>21. מוקד רטיבות נוספת במטבח</b></p>  <p>10/06/2020 10:06</p> |
| <p><b>24. כנ"ל</b></p>  | <p><b>23. כנ"ל</b></p>   |

|   |  |
|---|--|
|  <p>10/06/2020 10:15</p>   |  <p>10/06/2020 10:15</p>   |
| <b>26. כנ"ל מקום נוסף</b>   | <b>25. כאן בסלון במקום בו התקבלה קריאה גבואה נמצא צבע שמן מרוח על הקיר</b>                                   |
|  <p>10/06/2020 10:08</p>  |  <p>10/06/2020 10:07</p>  |
| <b>28. מוקד רטיבות בפינית קירות, בצדומם לממ"ד / פרוזדור</b>   | <b>27. חדר ילדים &lt;&gt;&lt;</b>  |
|  <p>10/06/2020 10:08</p> |  <p>10/06/2020 10:08</p> |
| <b>30. רטיבות בקיר הפרוזדור, בין הממ"ד לחדר רחצה כלל.</b>   | <b>29. טיפול קוסמטי ברטיבות ע"י הקובלן</b>   |

|  |  |
|--|--|
|  <p>10/06/2020 10:24</p>  |  <p>10/06/2020 10:13</p>   |
| <p><b>32. סידן על פני הרובה בפרוזדור</b></p>   | <p><b>31. רטיבות בקיר הפרוזדור הגובל עם חדר רחצה הורים:</b><br/>         כאן טיח הגבס הוחלף לטיח בטון. גם על טיח הבטון התקבלה קריאה גבוהה מאוד (דוגמא נוספת של תיקון קויסמי)</p> |
|  <p>10/06/2020 10:15</p> |  <p>10/06/2020 10:14</p>  |
| <p><b>34. מוקד הרטיבות משמאלי לדלת של חדר רחצה הורים</b></p>   | <p><b>33. חדר שינה הורים: סימון מוקדי הרטיבות לדוגמא</b></p>   |

## **2. ליקויי אלומיניום:**

### **תיאור הליקויים:**

- 2.1. בויתרינה בסלון הכנף הימנית אינה מקבילה למזוזה הימנית של המסדרת.
- 2.2. בשתי הויתרינות (בסלון ובמטבח) לא הורכבו האביזרים הבאים:
  - א'. לא הורכב מעוצר לבנפיים. היעדר המעוצר מהווה גגעה מכנית בדופן של לבנפיים, ולפצעה באכבעות של פותח הויתרינות. הסבירות גבוהה יותר לנזקים המתוארים בויתרינות הנדונות, וזאת בשל רוחב הכנפיים קטן יחסית ורצונם הטבעי של הדירים לפתח את הכנפיים בצורה מקסימלית לצורך מעבר לגינות, ככלمر בעת הפתיחה לנסות להצמידן אחת לשנייה.
  - ב'. בשתי הויתרינות על קצוות ידיות הכנפיים (המכונים חיזוקי לבנפיים) לא הורכבו פקקי פלסטיק מתאימים (2 הסוגים של פקקים לשני הסוגים של פרופילי הידיות).
- 2.3. בתריס בחלון הממ"ד נמצאו הליקויים הבאים:
  - א'. התריס "קצר" ברוחב. עקב כך לאחר סגירתו לצד השמאלי יונוצר פתח אוור גדול. ככלמר התריס אינו מתפרק בצורה תקינה.
  - ב'. עקב הביעות במבנה של התריס הרפפות התחתונה והעליונה לא נסגרות בצורה תקינה, עקומות לאחר סגירתן ומעבירות או פנים.
  - ג'. המסילה התחתונה של התריס הורכבה בצד שמאל משקווף הפלדה. עקב לכך בתחלת החלון נוצר קטע ללא ניקוז מי גשם. ליקוי זה בעת ירידת הגשם והתמלאות הקטע במים עלול לגרום לחדרת מים אל תוך כיס החלון ולגרום לייצור רטיבות בקיר הממ"ד שמשמאלי החלון.
- 2.4. בנף החדר (בנף פלדה) תקווה בכיס החלון ולא זזה הצידה (ובשל כך גם לא נבדקה).

### **זאת בנויגוד ל:**

1. ת"י מס' 1068, חלק 2 "חלונות אלומיניום".
2. מפרט כללי הבין מישדי מס' 12: "עבודות אלומיניום".

**נדרש:**

1. ליישר את הcanf הימנית של הוויטרינה בסלון, ביחס למסגרת הצדית.
2. בשתי הוויטרינות יש להרכיב את האביזרים הבאים:
  - א'. מעצורי כנפיים;
  - ב'. פקקים על קצוות הידיות.
3. עפ"י הממצאים יש להחליף את התריס בחלון הממ"ד לחדר – תקין ומתאים במידות.
4. בעת הרכבת התריס החדש בחלון הממ"ד יש להגביה את המסילה התוחתונה או לבצע בא פתחי הניקוז.
5. לשחרר אתcanf החדר בחלון הממ"ד ולבדוק תקינותה.

**עלות: כ- 1,000 ₪**

**להלן נספח תמונות:**

|  |   |
|--|---|
|  <p>05/02/2017 10:50</p>  |  <p>10/06/2020 10:15</p>  |
| <b>8. דוגמא</b><br> <p>10/06/2020 10:09</p>                          | <b>7. לא הורכב פקק על ידית הכנף &lt;</b><br> <p>10/06/2020 10:08</p> |
| <b>10. התריס "קצר" ברוחב ומעביר אור</b><br> <p>10/06/2020 10:08</p> | <b>9. חלון בממ"ד &lt;&gt;&lt;&gt;</b><br> <p>10/06/2020 10:08</p>   |
| <b>12. הרפפה העליונה אינה תקינה</b><br> <p>10/06/2020 10:08</p>     | <b>11. הרפפה העליונה אינה תקינה</b><br> <p>10/06/2020 10:08</p>     |

|   |  |
|---|--|
|  <p>10/06/2020 10:09</p> |  <p>10/06/2020 10:08</p> |
| <p><b>14. כנף החרטום תקועה בכיס החלון ולא זזה</b></p>   | <p><b>13. עקב מסילת התריס הצמודה למשקוף<br/>הפח נוצר קטע ללא ניקוז מי גשם</b></p>                          |

### **3. ליקויים בחדרי רחצה:**

#### **תיאור הליקויים:**

#### **3.1 בחדר רחצה הוריהם נמצאו הליקויים הבאים:**

#### **תמונה 1-8**

3.1.1 בחדר זה לא הורכבו קופסאות הביקורת, לא לכיוור ולא ובעיקר למקלחת. וזאת על רקע קיומם של תקן מחייב ונמצא בתוקף. נכון לשינה הסטטיגות בתקן נוסף אשר מאפשר לא להרכיב את הקופסה כאשר מקיימים תנאים מיוחדים. מוביל להיכנס עמוק לתנאים אלה, שחלקים לא ניתנים לבדיקה, הקבלן מתבקש להוכיח את תקינות עבודתו באמצעות הצגת תכניות ביצוע המאושרות לביצוע. בשלב זה ולפני התוכחה הרשמית זאת, נקבע קיום הליקוי.

**הערה:** כמו כן לא הורכבה קופסת הביקורת בקו הניקוז של הכוור.

**זאת בוגר ל:**

| תקן ישראלי ת"י 1205 חלק 3 SI 1205 part 3  | תקן ישראלי ת"י 1205 חלק 3 |
|---|---------------------------|
| November 2007   | כסלו התשס"ח - נובמבר 2007 |
| ICS CODE: 91.140.70   |                           |
| <b>תקנות מתקני תברואה ובדיקות:</b>  |                           |
| <b>קבועות שרברבות ואבזריהן</b>  |                           |
| Installation and inspection of sanitary systems:<br>Plumbing fixtures and their accessories   |                           |
| <b>3. 2. 5. 1 תא מקלחת ללא אגנית</b>  |                           |
| רצפת תא מקלחת ללא אגנית תנווך כמפורט להלן:  |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- באמצעות מחסום רצפה ונקו;</li> <li>- <b>באמצעות מסוף המכoid במחבר ונקו שיחוברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת;</b></li> <li>- <b>שיבוע רצפת חתא לכיוון הנקו יהיה בין 1%-4%.</b></li> </ul> |                           |

- 3.1.2 נוצר גימור טich ל쿄 ולא אסתטי בקירות המטויחים מעל החיפוי. כולל מעל החלון.
- 3.1.3 טרם הורכב שקע חשמל.
- 3.1.4 טרם הורכב מכסה על פתח הבקרה של קולטן הביבוב.
- 3.1.5 טרם הושלמה רובה בחיפוי הקירות.
- 3.1.6 טרם הורכבו רוזטה וידית על האינטראפוץ.

**נדרש:**

1. בהיעדר הוכחה רשמית לגבי קופסת הביקורת, על הקבלן להרכיב קופסת ביקורת בקו הניקוז של המקלחת לפחות. מומלץ לבצע זאת גם על קו הניקוז של הכליר.
  2. לתקן טich בקירות המטויחים ולצbowם מחדש.
  3. להשלים את הדברים המתוארים בסעיפים 3.1.3 – 3.1.6. בשלב זה ללא עלות.
- עלות: כ- 1,500 ₪ - יש לעדכן לאחר קבלת הוכחות לגבי קופסת הביקורת.**

**3.2 בחדר רחצה כללי נמצאו הליקויים הבאים:**

**9-14 תמונות**

- 3.2.1 ברז הסוללה של האמבט הורכב בצורה ל쿄ה – איןו יציב ומתנדנד בצורה מופרזת. ל쿄 זה נוצר בשל חיזוק – ביטוון쿄 של התושבות לבroz בתוך הקיר. מכאן התיקון הנדרש של הליקוי הוא חטיבת תושבות וביטנו מקצוע. אין "לפתור את הבעיה" באמצעות מריחות מאולתרות של חומרים שונים בקיר סביב צינורות הברז, ללא חטיבת עומקה של התושבות. הפתרון זה הינו זמני בלבד אם בכלל ישנו תועלת.
- 3.2.2 בדلت ביציאה למרפשת שירות חלקו המשקוף העליון הורכב בצורה לא אופקית, אלא בשיפוע אשר חזק מספיק בכדי עקומות המשקוף יבלוט לעין. נכון יותר להגיד את המצב כי חלקו המשקוף העליון אינו מקביל לקו החיפוי העליון או לתקרת החדר. תוצאות הבדיקה ראה בנספח תמונות.

- 3.2.3 בוצע חיתוך לא תקין ולא מדויק של ארכיטי הריצוף סבב קופסת הביקורת.
- 3.2.4 נוצר גימור טich לקוי ולא אסתטטי בקירות המטויחים מעל החיפוי. כולל מעל החלון.
- 3.2.5 טرم הורכבות מכסה על פתח הבקרה של קולטן הביבוב.
- 3.2.6 טرم הושלמה רובה בחיפוי הקירות.

**נדרש:**

1. פרק ארכיטי החיפוי סבב ברז הסוללה. להסיר חומר לקוי סבב התושבות לברז ולבצע ביטון מקצוע של התושבות. להשלים חיפוי ולבצע תיקוני גמר נלוויים.
  2. פרק את משקוף הדלת מהקיר ולהרכיבו מחדש בצורה תקינה. סביר להניח שההישור של חלקו המשקוף העליון יגרום למכבב בו מזוזות המשקוף יהיו שונות במידה – גובה. ואז ייווצר מצב בו המזוזות יהיו במרקח שונה מהרצפה. עקב סבירותם גבוהה של הדבר המתואר, בשלב זה נקבעה החלפת המשקוף. לאחר סיום ההרכבה יש לבצע תיקוני גמר נלוויים.
- הערה :** אין לתקן את השוני הנדרן באמצעות מילוי ומריחת חומרי אטימה כלשהם בין המזוזות לרצפה.

2. לתקן טich בקירות המטויחים ולצבועם מחדש.
3. להחליף ארכיטי הריצוף סבב קופסת הביקורת.
4. להשלים את הדברים המתוארים בסעיפים 3.2.6 – 3.2.4 . בשלב זה ללא עלות.

**עלות: כ- 3,000 ₪**

**3.3 במרפסת שירות נמצאו הליקויים הבאים:**

**תמונות 15-20**

- 3.3.1 בוצע חיתוך לא תקין ולא מדויק של ארכיטי הריצוף סבב נקודת הניקוז ברצפה.
- 3.3.2 בקירות של מרפסת שירות הורכבו חלונות הקיפ של שני חדרי הרחצה. בחלונות הניל נמצאו הליקויים הבאים:

א'. לברור מדוע ומה הוא ההיגיון של הדבר, אך בשני החלונות הורכבו אדנים אשר אורכם, הכלול לא יותר מ- 50-60 ס"מ בלבד, והאדנים הללו הורכבו ע"י שתי רצועות של השיש, ובין הרצועות נוצר תפר שלדעתי מיותר לחלוتين.

ב'. אם לא די בכך אז בחalon של חדר רחצה כליל האדן מורכב שתי רצועות אשר שונות לחלוتين אחת מהשנייה בסוג, גוון ומרקם.

ג'. בחalon הקיף של חדר רחצה הורים בניגוד לחalon השני לא הורכבה זווית אלומיניום בין החalon לאדן.

### 3.3.3 בחalon / תריס בין מרפסת השירות לבין מסטור הכביסה נמצא ליקוי המתואר בסעיף הקודם מתחת לכותרת ב'. בנוסף על האדן הזה נמצאו כתמים של שמן או ש"ע.

**נדרש:**

1. להחליף אריחי הריצוף סביב נקודת הניקוז ברכפה.
  2. מן הרואוי להחליף אדנים שני חלונות הקיף ובחalon המשקיף למסטור הכביסה.
- כמינימום יש לבצע :

- א'. להחליף את האדן בחalon הקיף של חדר רחצה כליל.
- ב'. בחalon הקיף של חדר רחצה הורים יש להשלים זווית האלומיניום.
- ג'. לבצע ניקוי יסודי של האדן בחalon המשקיף למסטור הכביסה.

**עלות: כ- 1,000 ₪**

### 3.4 במסטור כביסה נמצא הליקויים הבאים:

**תמונה 21-28**

- 3.4.1 לא בוצעו שיפורים תקינים ברכפת הבטון לכיוון נקודת הניקוז. נקודת הניקוז עצמה מוגבהה ובנוסף עקומה. עפ"י המצב המתואר לא יהיה ניקוז מים תקין, וכן יהיו שלוליות מים המפוזרות במשטח הרכפה.

**הערה:** במועד ביקורי בדירה לא הייתה אפשרות לבצע זאת, אך ניתן בנסיבות להוכיח את

הנטען בפועל – באמצעות מילוי מים.

3.4.2 מספר רב של הרופפות בראשת המסתור לא יציבות, מתנדדות ועתידות להתרפרק. וזאת על רקע חיזוק קפדי של כל הרופפות לעמודים ע"י שני ברגים. למייטב ידיעתי הליקוי נגרם בשל עבודה לא מקצועית של מרכיב הרשת, כאשר בוצעו סיבובים מיותרים של המברגה וזה גרם ל"אכילת החומר" של העמודים והחליש את החיבורים.

3.4.3 לא הושלמו עבודות טיח וצבע וגמר כליל במקומות הבאים:

- א'. בדופן הקיר של המסתור;
- ב'. בקיר הגדר בו הוצמדה הרשת;
- ג'. בקורס הבטון שמתוחת לרשת.

3.4.4 בתקרה מעל המסתור לא בוצע אף מים.

**נדרש:**


1. לבצע שייפורים תקינים ברכפת הבטון. לסדר את נקודת הניקוז. לאותם את הרצפה מחדש.
2. בראשת המסתור יש להחליף את הברגים לניטים מתאימים.
3. לבצע תיקוני גמר במקומות המתוארים, כגון טיח, צבע וכדומה. התיקונים הנ"ל דורשים פירוק זמני של מספר רופפות של ראש המסתור, והרכבתן חוזרת.
4. לבצע אף מים בתקרה.

**עלות: כ- 2,000 ₪**

**עלות הפרק: כ- 7,500 ₪**

**להלן נספח תמונות:**

|   |  |
|---|--|
|  <p>10/06/2020 10:14</p>   |  <p>10/06/2020 10:13</p>   |
| <b>8. טרם הושלם אינטרפוץ</b>  | <b>7. טרם הורכב מסכה על פתח הבקרה</b>  |
|  <p>10/06/2020 10:10</p>  |  <p>10/06/2020 10:11</p>  |
| <b>10. משקוף הדלת עקום</b>  | <b>9. חדר רחצה כללי: ברצ הסוללה של האמבט לא יציב ומתנדנד</b>   |
|  <p>10/06/2020 10:10</p> |  <p>10/06/2020 10:10</p> |
| <b>12. כנ"ל באמצעות פלס מים</b>   | <b>11. נמדד השיפוע של חלק והעלון של משקוף הדלת</b>   |
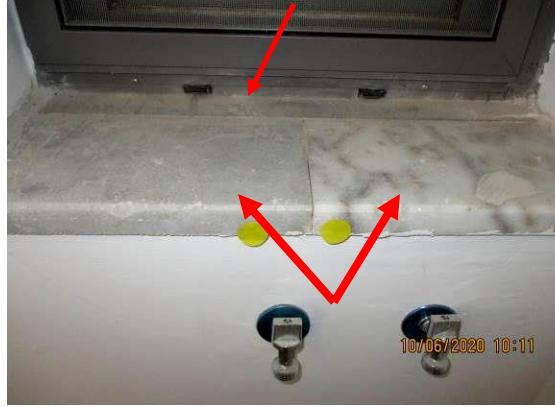
|  |  |
|--|--|
|  <p>10/06/2020 10:11</p> <p><b>14. חיתוך לא מדוייך</b></p>  |  <p>10/06/2020 10:11</p> <p><b>13. טרם הורכב מסה על פתח הבקרה</b></p>  |
|  <p>10/06/2020 10:11</p> <p><b>16. חיתוך לא מדוייך</b></p>   |  <p>10/06/2020 10:11</p> <p><b>15. מרפסת שירות &lt;&gt;&gt;</b></p>   |
|  <p>10/06/2020 10:12</p> <p><b>18. חלון הקיף בחדר רחצה כללי: שונות בסוג הושיט. CAN CAN הרכבה זווית האלומיניום</b></p> |  <p>10/06/2020 10:11</p> <p><b>17. חלון הקיף בחדר רחצה כללי: שונות בסוג השיס. CAN CAN הרכבה זווית האלומיניום</b></p> |

|   |  |
|---|--|
|  <p>10/06/2020 10:12</p>   |  <p>10/06/2020 10:12</p>   |
| <b>20. חומר שונה + הכתמה</b><br> <p>10/06/2020 10:13</p>            | <b>19. אדן מתחת לתריס</b><br> <p>10/06/2020 10:12</p>                                 |
| <b>22. לא בוצע אף מים</b><br> <p>10/06/2020 10:12</p>              | <b>21. לא בוצעו שיפועים, נקודת הניקוז מוגבהת ועוקמתה</b><br> <p>10/06/2020 10:12</p> |
| <b>24. כל רפסה מחזקת ע"י שני ברגים</b><br> <p>10/06/2020 10:12</p> | <b>23. מתנדנדות ועתידות להתפרק</b><br> <p>10/06/2020 10:01</p>                       |



.26

.25



.28

.27

#### **4. ליקויי פנים שונים:**

##### **תיאור הליקויים:**

1. 4. בדלת כניסה לדירה נמצאו הליקויים הבאים:


**הערה:** הדלת כניסה היא בפועל דלת אש המותאמת לדלת כניסה לדירה.

- 4.1.1 צביעת משקוף הדלת אינה תקינה לחלוון והליקוי הנ"ל בא ע"י ביטוי בcosaר ההידבקות נМОץ עד אפסי של הצבע על פני המשקוף. ההידבקות הלקויה גורמת לקילופי צבע קלילים ורבים. אין אפשרות להציג בצורה מדיקת על הגורמים לבעה, אך בדרך כלל מדובר על:  
 א'. צביעת פח המגולוון ע"י צבע עליון בלבד ולא פרימר המיועד לפחות מסוג זה;  
 ב'. צביעת פח המגולוון ע"י צבע אשר עפ"י היצרן מכיל כבר את הפרימר. אז איות הצבע ירודה באופן כללי.  
 ג'. הייעדר הכנת המשקוף לפני צביעתו, לרבות הסרת שמן וכדומה.

יש לציין את שני הדברים הבאים:

- א'. לאמת את קיומ הליקוי ניתן בנסיבות ע"י מעבדה מאושרת, כגון מכון התקנים או ש"ע.  
 ב'. צביעת המשקוף נוספת, אפילו במספר שכבות של צבע לא תפטור את הבעה, כל עוד ההידבקות של השבה התחתונה (הנוכחת) הינה ליקוייה.

**זאת בנויגוד ל:**

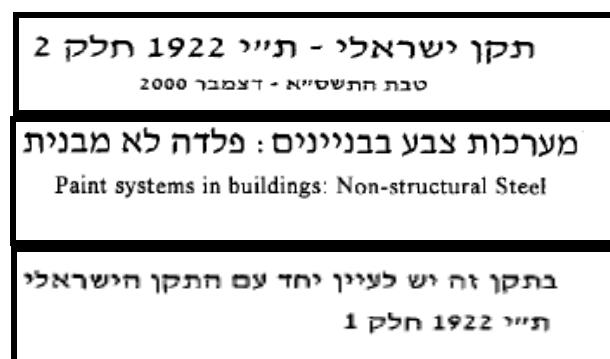

תשיי 2222 חלק 2 (2000)

## פרק ב - דרישות כלליות

### 1.2. חומרי ניקוי

לחסרת שומנים וכל חומר זו אחר מפני המצע משתמשים בדרוגנים שעריך ח-המ (חהתגבת) שלחם בין 6 ל-9 וחניתנים לחסורה במים או בקיוטר. ניתן להשתמש בממסים ארגניים בתנאי שימושו בדרישות איכות הסביבה<sup>(4)</sup>.

### 3.2. צבע יסוד

צבע יסוד ח麥ילים עופרת או קרומט ייעמדו בדרישות המפורשות בעניין זה בהתאם הישראלי ת"י 1922 חלק 1.

צבע היסוד יתאים לתקנים הישראלים הקיימים החלים עליהם.

צבע יסוד שלא חלים עליו תקניםישראלים (כגון צבע יסוד ח麥ילים אבץ זרחתי, אבקת אבץ או פיגמנטים נוגדי שיתור אחריות), ייעמדו לפחות בדרישות המפורשות בסעיף הדו בבדיקה העמידות בטבלה במים נטולי מלחים ובדרישות המפורשות בסעיף חדו בבדיקה העמידות בתא לריסוס מי-מלח, שבתקה הישראלי ת"י 1304.

### 4. צבע עליון

מראה הצבע העליון ועמידתו בתנאי הסביבה, מפני פגיעה כימית ופגעה מכנית יהיו בהתאם לדרישות המומין.

צבעים יתאיםו לדרישות התקנים הישראלים הקיימים החלים עליהם.

### 5.3. צביעת פלדה מגולוונת

צביעת פלדה מגולוונת מגינה על הגלוון ומאריכה את התקים שלו ושל הפלדה. הכנה וצביעת של פלדה מגולוונת יהיו כמפורט בטבלה 2.

טבלה 2 - תבנה וצביעת של פלדה מגולוונת

| 坦אי סביבה   | הכנת המצע   | מערכת הצבע  |
|---|---|---|
| מערכת פנימית(א)<br>(ראו סעיף 3.2.2 בק"כ 1922 חלק 2.)  | נכוי שומנים ותפרחות אבץ<br>עורבי יבש של כ-30 מיקרומטר( <sup>5</sup> ) | שכבה אחת של צבע יסוד(א)<br>צבע עליון - עובי יבש של כ-30 מיקרומטר( <sup>5</sup> )<br>עורבי יבש כולל של מערכת הצבע - 30 מיקרומטר לפחות. |
| מערכת חיצונית(ב)<br>(ראו סעיף 3.2.2 בק"כ 1922 חלק 2.) |   | שכבה אחת של צבע יסוד(א)<br>צבע עליון - עובי יבש של כ-60 מיקרומטר( <sup>5</sup> )<br>עורבי יבש כולל של מערכת הצבע - 60 מיקרומטר לפחות. |

הערות לטבלה:

- (א) ראו הגדלה בתקן הישראלי ת"י 1922 חלק 1.
- (ב) ליפורוט סוג צבע יסוד ותכונותיהם ראו סוף התקן.
- (ג) מספר שכבות הצבע יהיה בהתאם להוראות יצורן הצבע.

- 4.1.2** **מראה חיצוני של כנף הדלת.** לפי מראה הכנף אשר למיטב הבנתי אינו ראוי ודי מכוער, תכנון וייצור הכנף היו כושלים וחסרים מחשבה הנדרשת מינימלית. בעיקר מדובר על דופנות הכנף בהן חיבורים בין פחוי צדי הכנף נעשו לא ע"י ריתוך, אלה ע"י מספר רב של הברגים אשר כל אחד בולט לעין. בנוסף המראה של הפח אשר עולה על הפח של צדה השני של הכנף, והם (הפחים) לא תמיד צמודים אלד לשני, כל זה גם לא מושיף יופי לדלת.
- מסקנה:** ניתן שהדלת הנדרונה עומדת בדרישות של כיבוי האש (באופן כללי, הדלת הנדרונה לא, ראה הסבר בהמשך), אך מראה הדלת אינו אסתטי וainoo ראוי. אף חbraה מתחרה לא מייצרת דלתות זהות בצורה שכזאת. הדלת הנדרונה מתאימה יותר לבונקר צבאי ולא לדירת מגורים.
- 4.1.3** **אטם האש (פס אדום)** פגום בדופן הכנף בצדו של המנוול וחסר בתחתית הכנף. בדופן הכנף השנייה (של הציריים) לא נמצא אטם אש כלל.

- 4.1.4** **עפ"י המדביקה אשר נמצאה בדלת,** הדלת עומדת בדרישות התקן בגין בידוד האקוסטי של . 30 db



ניתן מאד שהדלת הנילון עומדת בדרישות, אך כאשר מדובר על הכנף עצמה בלבד. מערכת הדלת (כנף + משקוף) בהחלט לא עומדת בדרישה זו. על איזה בידוד האקוסטי אפשר לדבר כאשר פס אטימת האש לא צמוד למשקוף (וכך צריך להיות, הפס הזה מתנפח בחום ובכך סוגר את מעבר האש), וכאשר לא על הכנף ולא על המשקוף לא מרכיב שום אביזר למניעת מעבר רעשיהם, וכאשר הכנף לא צמודה למשקוף, לא יציבה ורוועת,

וכאשר בין הבניין למשקוף נוצר תפר פתוח ?

דلتות האש מהסוג המתויר התחילה להרכיב בבנייני המגורים בקומות הבנייה / קומות הקרקע לאחר יציאת האש של התקן הרלוונטי. בתקופה הראשונה ובבדיקה על מנת לעמוד על הדרישות בגין האקוסטיקה, היו מרכיבים שתי שלבות במקביל, אחת דלת אש והשנייה פלדת רגילה האקוסטית. בתקופה האחורה משום מה הפסקה להרכיב הדלת הרגילה, וזאת מבלי לתת פתרון ראוי בגין האקוסטיקה.

על רקע הנאמר מומלץ לבצע בדיקה אקוסטית בדלת הבנייה לדירה, ולאחר קבלת תוצאות חייב את הקבלן להציג פתרון לבעה. למקרה זאת ובלי התערבות המעבדה ניתן לפטור את הבעה בצורה פשוטה וזולה מאוד, וזאת ע"י הדבקת אטם גומי (אקוסטי) על גבי קצוות הבניין. האטם הנ"יל לצורך הרכבתו לא דורש חריצ' מיוחד בדלת ומרכיבים אותו על משטח שטוח, בדיקת לפי שנוצר בפנים הנדונה. על מנת להסיר כל ספק האטם הנ"יל עבר את כל הבדיקות הנדרשות וקיבל את כל האישורים הנדרשים ע"י מכון התקנים. יתרה מכך אחת מהחברות שמייצרת דלתות אש וגם דלתות האש להרכבה במבנה לדירה, כבר תכנה, מייצרת ומרכיבה דלתות האש ללא חריצ' בפנים, ותוך שימוש באטם הנדבק זה. בנספח התמונות בסוף הפרק הוצגו תמונות אשר צולמו בתצוגת החברה הייצרנית ומתראות את הנאמר.

4.1.5. 4. בשלושת הצירים המוט המרכזיים מתורמים. המשך הדבר יגרום להתרחקות הבניין מהמשקוף. וזאת עקב רשלנות המרכיב בלבד אשר לא הידק את המעצוריים בצדדים.

4.2. בלוח החשמל נמצאו הליקויים הבאים:

4.2.1. לא הורכבו מכסי הבטיחות בשורות המפסקים במקומות ריקים.

4.2.2. עקב הרכבת מסגרת לקויה מכסה הקדמי של הלוח לא נסגר.

4.3. בלובי קומתי בסמוך לדירה נמצאה כניסה לבדר המדרגות. בכניסה לחדר המדרגות הורכבה דלת אש אשר ידית שלה דופק בלחצן התאורה או פעמון של הדירה הנבדקת. בסופו של דבר הלחצן ישבר ע"י הידית.

4.4. טרם הורכב מכסה על פתח הבקרה אשר נמצא בקיר משמאלי לדלת כניסה לדירה.

4.5. במטבח אחד ממפסקי התאורה הורכב בצורה ליקוי – מכסה המפסק לא צמוד לקיר ומתפרק.

4.6. במטבח מעל הוויטרינה נוצרה תקרת לא ישירה ולא מישורית.

4.7. בסלון בקיר המתואר בתמונה 21 נוצרו בליטה וגימור ליקוי. וזאת בשל תיקון סדק לא מקצועני או גימור ליקוי בחיבור בין חלקי הקיר.

4.8. בדיעוף הסלון במקום המתואר בתמונה 23 נמצא אריח אחד עם שבר בקצתו.

4.9. בממ"ד בוצעה צביעה ליקוי של משקוף הדלת. בניגוד לדלת כניסה לדירה כאן מדובר על ביצוע הצביעה בצורה לא מקצועית ולא אסתטית. כמינימום חסרה שכבת צבע אחת לפחות לפחות.

4.10. בחדר שינה הורים נוצר גימור טich לקיר משמאלי לחלון.

**נדרש:**

**1. בדלת כניסה לדירה יש לבצע:**

1.1. להסיר צבע ליקוי מהמשקוף, באופן מלא. לצבוע את המשקוף מחדש, בצורה תקינה ומקצועית. כולל הכנת המשקוף לצביעה (הסרת שמנים וכדומה, מריחת שכבת פריימר המיועד לפח המגולון וצביעה ע"י צבע עליון לפחות בשתי שכבות).

1.2. להשלים את האש החסר.

1.3. להתקין את הגומי להבטחת אקוסטיקה תקינה.

1.4. להוריד את המוטות המרכזיים בצרירים ולהדק את מעכורי המוטות.

**2. בלוח החשמל יש לבצע:**

2.1. לפרק את המסגרת ולהרכיבה מחדש.

2.2. להרכיב מכסי הבטיחות.

3. להזיז את לחץ התאורה / הפעמון הצדקה, על מנת למנוע פגיעה ע"י דלת האש.

4. להרכיב מכסה על פתח הבקרה, מימין לדלת כניסה לדירה.

5. לשפר הרכבה של מפסק התאורה במטבח.

6. ליישר את התקarra במטבח, מעל הוויטרינה.

7. לתקן קיר בסלון.

8. להחליף אריח ריצוף פגום בסלון.

9. להשלים / לשפר צביעה במשקוף הדלת בממ"ד.


10. לתקן קיר משמאלי חלון, בחדר שינוי הוריות.

**עלות: כ- 5,000 ש"ח**

**להלן נספח תמונות:**

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <b>8. אטם שמרכיבים בהדבקה</b>                       | <b>7. תצוגה בחברה יצרנית: בקצוות כנפיים אין חץ להרכבת אטם</b>   |
| <p style="text-align: center;">10/06/2020 10:16</p> |   |
| <b>10. המוט המרכזית מתרומם</b>                      | <b>9. הדבקת האטם על הכנף</b>  |
| <p style="text-align: center;">10/06/2020 10:19</p> | <p style="text-align: center;">10/06/2020 10:16</p> <p style="text-align: center;">10/06/2020 10:15</p> <p style="text-align: center;">10/06/2020 10:17</p> |
| <b>12. מעכזר המוט לא מהודק</b>                      | <b>11. כנ"ל בציריהם אחרים</b>   |

|   |  |
|---|--|
|  <p>10/06/2020 10:17</p>   |  <p>10/06/2020 10:17</p>   |
| <b>14. מכסה הלווח לא נסגר</b>   | <b>13. לא הורכבו מכסי הבטיחות</b>  |
|  <p>10/06/2020 10:17</p>  |  <p>10/06/2020 10:17</p>  |
| <b>16. ידית הדלת פוגעת בלחץ</b>   | <b>15. דלת אש בכניסה לחדר מדרגות &lt;</b>  |
|  <p>10/06/2020 10:04</p> |  <p>10/06/2020 10:16</p> |
| <b>18. הרכבת מפסק ליקויי במטבח</b>  | <b>17. לא הורכב מכסה על פתח הבקרה</b>  |
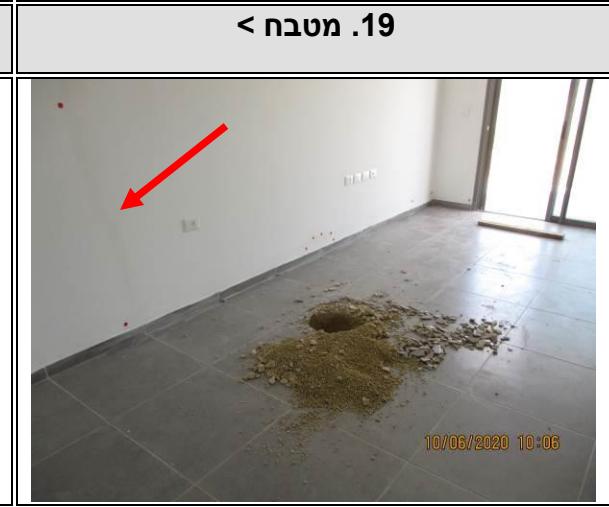
|   |   |
|---|---|
|  <p>10/06/2020 10:04</p> <p>20. תקלה עקומה מעל הוויטרינה</p> |  <p>10/06/2020 10:03</p> <p>19. מטבח &lt;</p>                             |
|  <p>10/06/2020 10:06</p> <p>22. בליטה בקיר וגמר לקיי</p>    |  <p>10/06/2020 10:06</p> <p>21. מיקום הליקוי הבא בסלון &lt;&gt;&gt;</p>  |
|  <p>10/06/2020 10:27</p> <p>24. אריח עם שבר בקצת</p>       |  <p>10/06/2020 10:27</p> <p>23. מיקום הליקוי הבא בסלון &lt;&gt;&gt;</p> |




## 5. ליקויי חוץ ופיתוח:

תיאור הליקויים:

### 5.1 ליקויים כלליים:

5.1.1 בשתי מרפסות הגינה בגינה הקדמית (מטבח) וגינה האחורי (סלון) לא בוצעה חגורת בטון או ש"ע בהיקף משטחים המרוצפים.


זאת בניגוד (בהתאםה) ל:

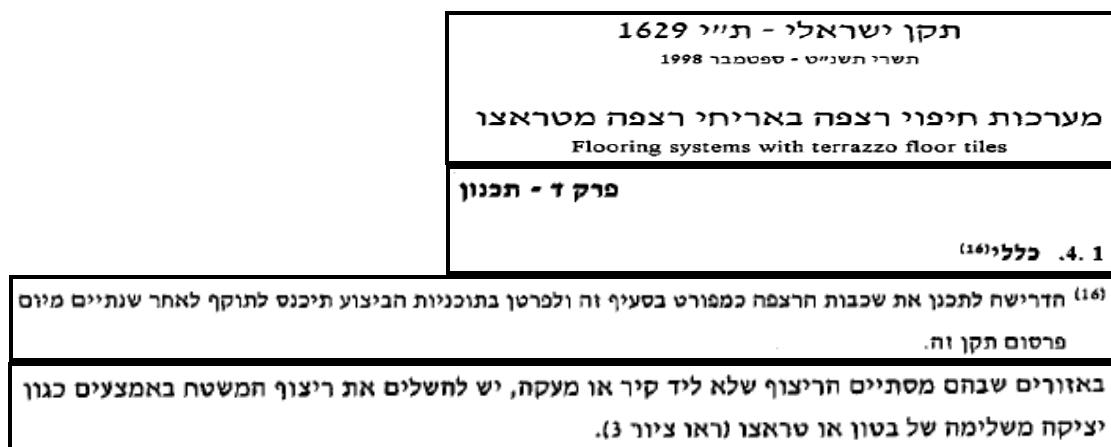

הערת:

במידה ותתקבל טענה מגורם כלשהו לגבי שיקיות התקן לארכיטרי הטראצ'ו ולא לארכיטרי הקרמייקה, הטוען מתבקש לענות לשאלת הבהא: איזה משני החומראים הנ"ל בעל הידבקות נמוכה יותר, ואיזה חומר משני החומראים דורש יותר תמיכה צדדיות? יתכן מאוד שתשובתו לבטל את טענתו.

להלן תמונות המציגות ביצוע חגורת ע"י חומראים שונים מסביב למשטח מרוצף.

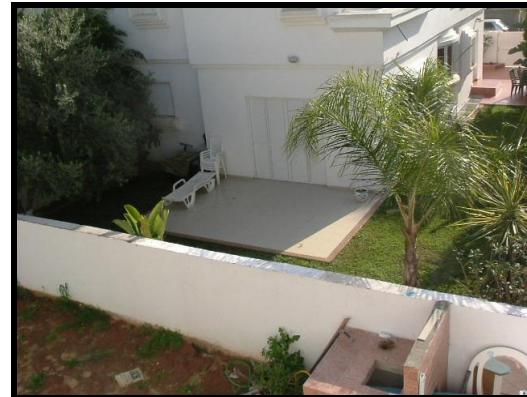

א'. חגורת גראנוליט



ב'. חגורה עשויה רצועות שיש עבות



ג'. חגורה עשויה בטון (גימור החגורה מותאם לסוג / גוון ה keramika)

## **5.2 ליקויים בגינה הקדמית:**

**5.2.1 טרם הושלט מילוי של אדמה הגן, וטרם בוצע פיזורה ופילוסה.**

**5.2.2 באורך של חיפוי האבן נוצר ונשאר חור אחרי קידוח של חשמלאי אשר ביצע אותו במקום לא מתאים להרכבת שקע החשמל. אחרי ביצוע של הקידוח במקום המתאים אותו החשמלאי ביצע פתח גדול מדי להרכבת גוף השקע. בסופו של דבר השקע הורכב אך סביבו נוצר גימור לא תקין ולא מקובל.**

**5.2.3 ליקוי זהה נוצר גם סביב ברז הגינה.**

**5.2.4 באדן החלון של חדר שנייה ילדים נמצאו סדק ושברים.**

**5.2.5 במקום המתואר בתמונות 10-8 קיים חשש על תקינות וביעיר יכיות של מספר אריחי האבן בחיפוי הקיר. החשש נוצר בשל קיום בליטות של אריחים, סדיקה וקילופים בחומר המילוי בצד אחד לאריחים הנ"ל.**

**5.2.6 טרם הושלמו העבודות בהשלמות בניין החיפוי בתחתית הקירות.**

### **נדרש:**

1. לבצע חגורת בטון או שי"ע סיבב משטח המרוצף של מרפסת הגינה.
2. להחליף אריחי האבן של חיפוי הקירות במקומות בהם הורכבו ברז הגן ושקע החשמל.
3. להחליף את אדן החלון הפגום.
4. לבצע בדיקת אריחים המתוארים בסעיף 5.2.5. במידה הצורך לבצע תיקונים: קיבוע או החלפה.
5. להשלים עבודות בגין השלמת החיפוי בתחתית הקירות.
6. להשלים מילוי של אדמה (בשלב זה ללא עלות).

**עלות: כ- 3,000 ₪**

### **5.3 ליקויים בגינה האחוריית:**

**5.3.1** בגדר האלומיניום במקומות המתואר בתמונה 14 נמצא קטע בו מספר שלבים פגומים ועקבומיים.

**5.3.2** בקירות הגדר הורכב קופינג (אריחי שיש). בקופינג נמצא הליקויים הבאים:

א'. כלל לא בוצע קיבוע של האריחים;

ב'. לא בוצעו תפרי התפשטות כל 3 מ' ;

ג'. בקטע המתואר בתמונה 16 נמצאו אריחים אשר הידבקותם נמוכה, הם לא יציבים  
 ועתידיים להתפרק ולנשור.

זאת בנויגוד ל :


תקן ישראלי ת"י 2378 part 4

תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 4

#### **קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת הדבקה בשילוב קיבוע מכני**

Natural stone cladded walls: Walls cladded by adhesion combined with mechanical fixing

**4.5.2** אבני המודבקות על צידם התיכון של משטחים אוFKים (תקנות) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד  
 לאבן שבה הצלע הארוכה תהיה עד 350 מ"מ ושני ברגים לאבן מעל מידת זו.  
 אבני המודבקות על צידם העליון של משטחים אוFKים (למשל כרכוב עליון או קופינג) יעוגנו אל  
 הרקע על ידי בורג אחד לכל אבן. במקרה זה, כל 3 מטר יהיה מישק התפשטות בגיןים.

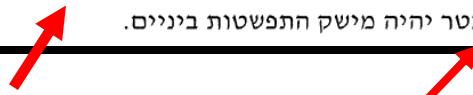

**5.3.3** על פני קירות הגדר נעשה שימוש שיליכט אקרילי. לפחות בתחום הקירות ועפ"י הממצאים

הויזואלים השלבת נעשה:

א'. על פני בטון חלקים ללא הכנת הקירות הנדרשת;

ב'. לא נמצאו סימני פריימר;

ג'. לא נמצאו סימני איטום.

עפ"י המצב המתואר בתחום הקירות בעמידה הקרובה (בחורף הבא) יש לצפות להתפרקות  
 והתקלפות השיליכט, בעיקר במקרים מסוימים בהם ישר עם האדמה רטובה.

**5.2.4** בברז הגן ובשקע החשמל נמצאו ליקויים / נזקים המתוארים בתחום פרק הקודם, כולל

גימור ליקוי ואינו מקובל.

5.2.5 **במקומות המתוארים בתמונות מס' 23-26 נמצאו ארכిי אבן סדויקים / פגומים בחיפוי קירות.**

5.2.6 **טרם הושלמו העבודות בהשלמות ארכిי אבן בחיפוי הקירות (בשלב זה ללא עלות).**

5.2.7 **במשטח המרוצף של מרפסת הגינה נמצאו הליקויים הבאים:**

א'. רוב הארכחים הם בעלי היידבקות ליקוי. הארכחים אינם יציבים ועתידיים להתפרק.  
 ולכד ישנים כל הסימנים הויזואליים. כמו כן ריצוף המרפסת נבדק באמצעות הקשה.  
 ארכח אחד התפרק כבר.

ב'. בהיקף המשטח נמצא מספר רב של הארכחים אשר הם סדויקים ופגומים.

ג'. בהיקף המשטח ובמקומות חגורת בטון תקינה או ש"ע בוצע חיפוי מאולתר של

דופנות הרצתה ע"י רצעות הקרמיקה. רוב המכריע של הרצעות פגומות ומתקרכקות.

**נדרש:**

1. להחליף קטע פגום בגדר האלומיניום.
2. בקופינג על קירות הגדר יש לבצע קיבוע (של כל ארכח ואריח) ותפרி ההתפשטות כל 3 מ".
3. בתחתית קירות הגדר יש להסיר שליכט, להכין את הקירות כנדרש, לאטום אותם כנדרש ולבצע שליכט האקרילי מחדש. יש לבצע השלהה ע"י שליכט התואם בגוון וטקסטורה את הקיים.
4. להחליף ארכח אבן פגומים מתוחת לבroz הגינה וSKU החשמל.
5. להחליף ארכח אבן סדויקים בחיפוי הקירות.
6. להשלים השלמת חיפוי בתחתית קירות הבניין (ללא עלות בשלב זה).
7. לפרק את הריצוף באופן מלא במרפסת גינה. לרצף מחדש בצורה תקינה וכולל חגורת בטון היקפית או ש"ע.

**עלות: כ- 18,000 ₪**

**עלות הפרק: כ- 21,000 ₪**

**להלן נספח תמונות:**

|   |  |
|---|--|
|  <p>10/06/2020 10:04</p>   |  <p>10/06/2020 10:05</p>   |
| <b>8. מיקום הליקוי הבא &gt;&gt;&gt;</b>   | <b>7. שבר באדן</b>   |
|  <p>10/06/2020 10:04</p>  |  <p>10/06/2020 10:04</p>  |
| <b>10. סדקים / הפרדה</b>  | <b>9. בליטת אריחים + קילופי חומר מלוני</b>   |
|  <p>10/06/2020 10:04</p> |  <p>10/06/2020 10:04</p> |
| <b>12. כנ"ל</b>   | <b>11. לא הושלמו עבודות בהשלמת החיפוי</b>  |

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| <b>14. קטע גדר פגום</b>   | <b>13. גינה אחורית &lt;&gt;</b>  |
|   |   |
| <b>16. קיר נוסף עם קויפינג: בקטע המסתומן<br/>נמצאו אריחים לא יציבים</b>             | <b>15. קיר עם קויפינג</b>  |
|  |  |
| <b>18. בטון חלק, לא בוצעו איטום ופרימר</b>  | <b>17. שליכת על קיר הגדר</b>   |



20. גימור ליקוי



19. שקע חשמל <



22. גימור ליקוי



21. ברז גן <



24. ארי חסדיוק



23. מיקום <>>

|   |   |
|---|---|
|  <p>10/06/2020 09:46</p> <p><b>26. אריח סדק</b></p>    |  <p>10/06/2020 09:46</p> <p><b>25. מיקום &lt;&gt;&lt;</b></p>             |
|  <p>10/06/2020 09:45</p> <p><b>28. מרפסת גינה</b></p> |  <p>10/06/2020 09:45</p> <p><b>27. לא הושלמו עבודות בהשלמות האבן</b></p> |
|  <p>10/06/2020 09:45</p> <p><b>30. כנ"ל</b></p>      |  <p>10/06/2020 09:45</p> <p><b>29. התפרקות</b></p>                      |

### **מסקנה סופית:**

עפ"י הממצאים ובעיקר בגלל הרטיבות, הדירה הנדרונה:

- א'. אינה מוכנה למסירה;
- ב'. וainna ראוייה למגורים.

### **עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| ס"כ עלויות (ב-₪)            | 234,500 ₪        |
| פיקוח הנדרסי (%)            | (10)             |
| מע"מ (17.0 %)               | 43,852 ₪         |
| <b>סה"כ כולל מע"מ (ב-₪)</b> | <b>301,802 ₪</b> |

#### **הערות:**

1. **לא סופי**
2. **דורש עדכון בעקבות בדיקת הרטיבות**

#### **הערות כלליות:**

1. המחרירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערכאה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. יתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדין לא קיימים כיום ולכך אין נכללים בחוות דעת זו.

4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדירות באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קובלן לקובלן. המחירים שננקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבניה כגון: "דקיל". תתקן תנודות מחירים בין קובלן לקובלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובילות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התקונים יידרש זמן סביר של כ- 30 – 40 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקובלן, וכי על הקובלן מוטלת האחוריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצויים בדו"ח זה.
10. אין בכלל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחוריות על ביצוע עב' הקובלן, ועל הקובלן מוטלת מלאה האחוריות לביצוע עבודותו בהתאם לחוק מכירת דירות.

**הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדרן.**

**חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראיה לבית משפט.**

**لראיה באתי על החתום ביום 10.06.2020**



**סטניסלב גולד, מספר רישיון מהנדס 93588**